



Air Rocket

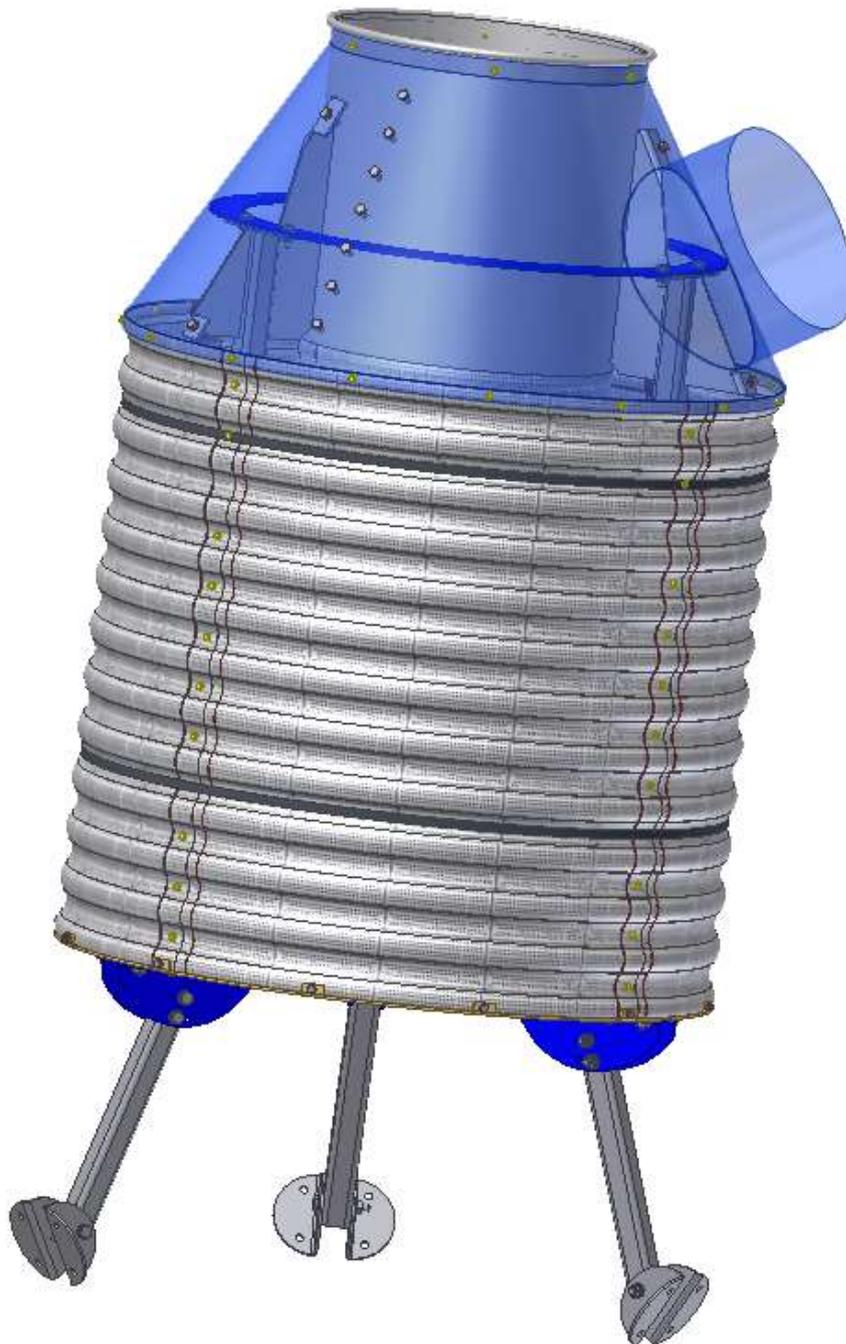

Air-Rocket pieces détachées Art.No. 4009003016182


Plancher

Figure 1

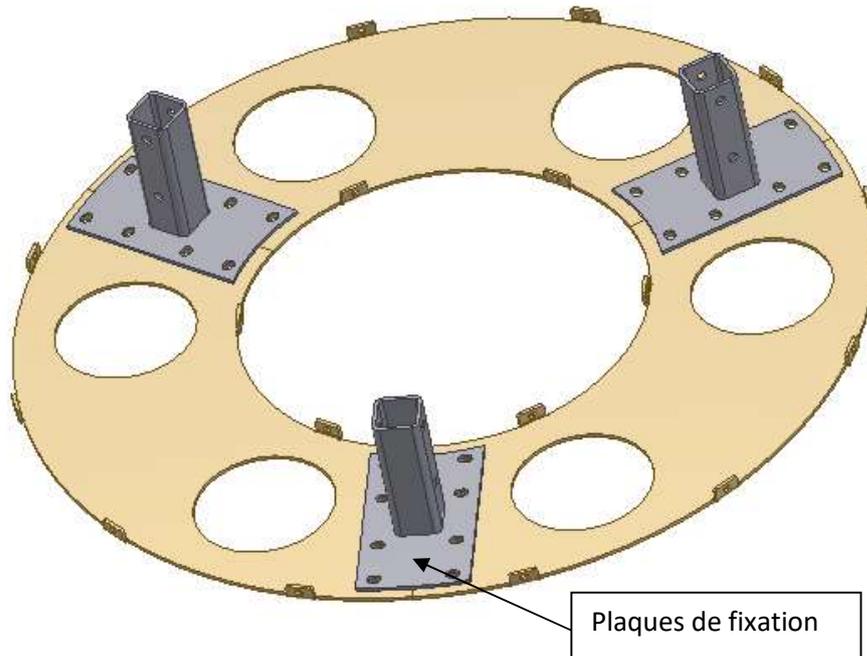


Pieds (pré assemblés)

Figure 2

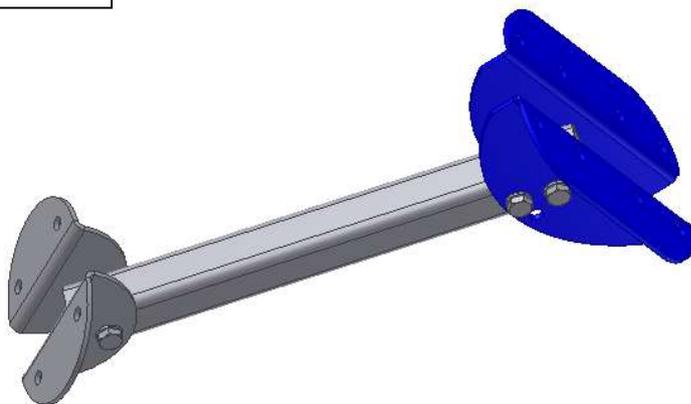


Tube intérieur

Figure 3

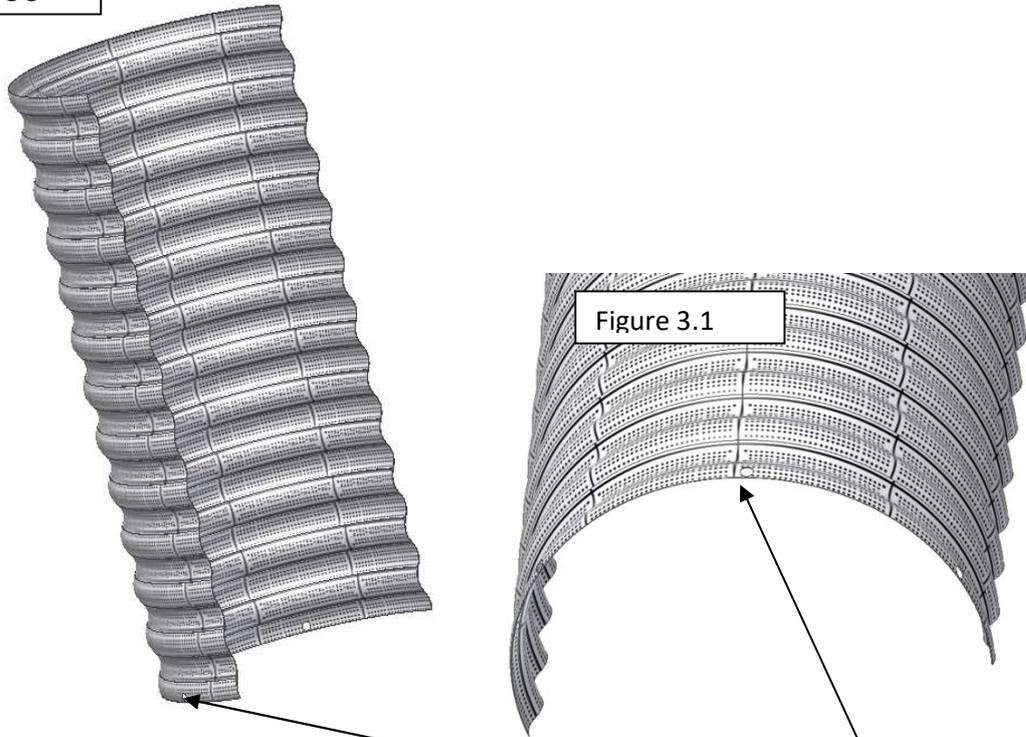

Tube extérieur


Figure 4

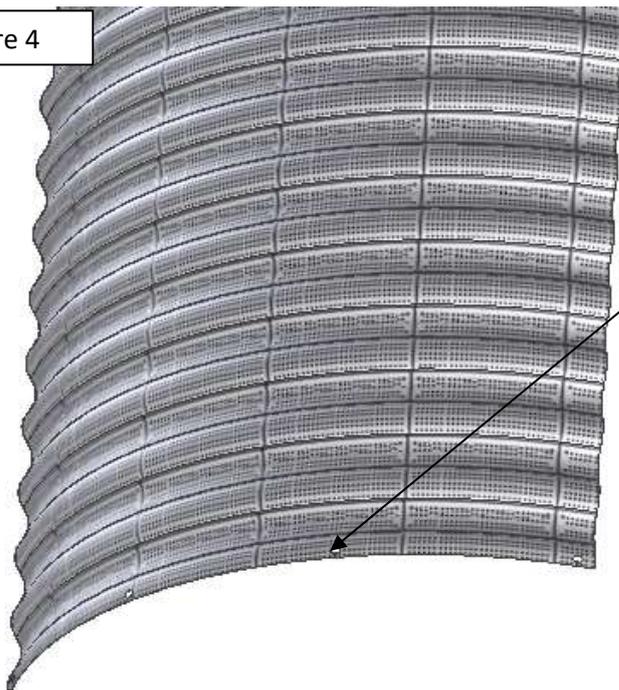

Trous longitudinaux
pour fixation sur la
plaque de la base

Pièce circulaire assurant la tension à l'intérieur du tube

Figure 5

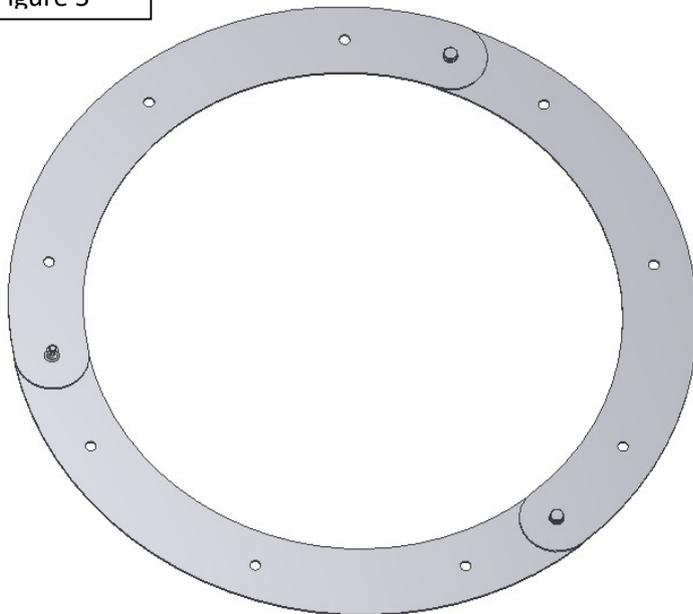

Vis de raccordement
M6x20 (Pos1.1+2.1)

Raidisseur pour tube


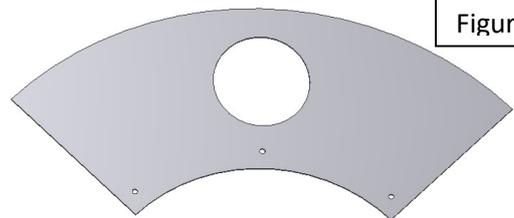


Figure 5.1

Cone (en deux parties)

Figure 6

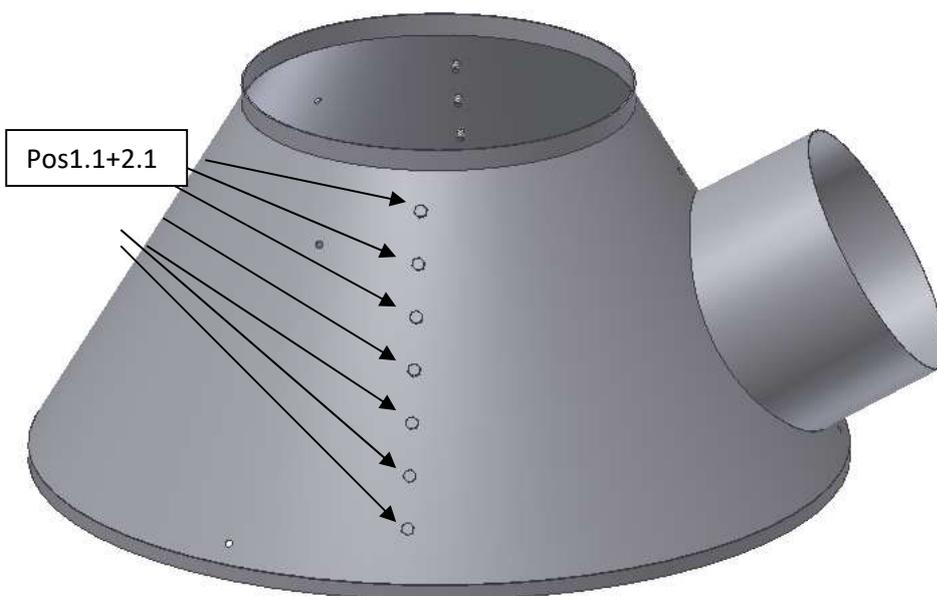

Tube intérieur pour le cone

Figure 7



Support intérieur

Figure 7.1




Description	Pièces	Unité	Pos
Vis à tête hexagonale M 6x20 DIN 933 gv.	50	pc	1.1
Rondelle 6,4 DIN 125 pcs. gv	62	pc	2.1
Ecrou hexagonal 6 DIN 934 8.8 gv	18	pc	3.1
Vis autoperçante EJOT SAPHIR JT2-3x19	80	pc	4.1
Vis à tête hexagonale M 10x25 DIN 933.8 gv.	24	pc	5.1
Vis à tête hexagonale M 10x70 DIN 933 gv.	15	pc	6.1
Ecrou M 10, Quality 8,	39	pc	7.1
Rondelles 10,5 DIN 125, Form A gv.	78	pc	8.1
Bande sans fin 13x8, pcs. torsadée L=2860mm	2	pc	9.1
Vis à tête hexagonale M 8x25 DIN 933 gv	12	pc	10.1
Rondelle 8,4 DIN 125 St. gv	18	pc	11.1
Ecrou hexagonal M 8 DIN 934 8.8 gv	6	pc	12.1

Assemblage


Etape 1:

Figure 8

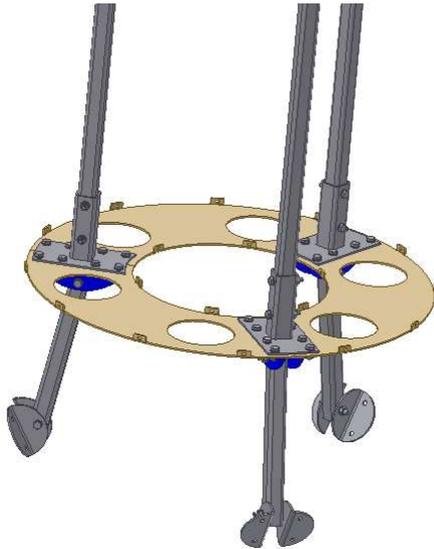

Assembler les plaques de fixation (3 pièces), les pieds et les plaques plancher (3 pièces) avec les vis M10x25 (Pos5.1+7.1+8.1). (Figure 8+9) /et supports avec M10x70 (Pos6.1+7.1+8.1)

Figure 9

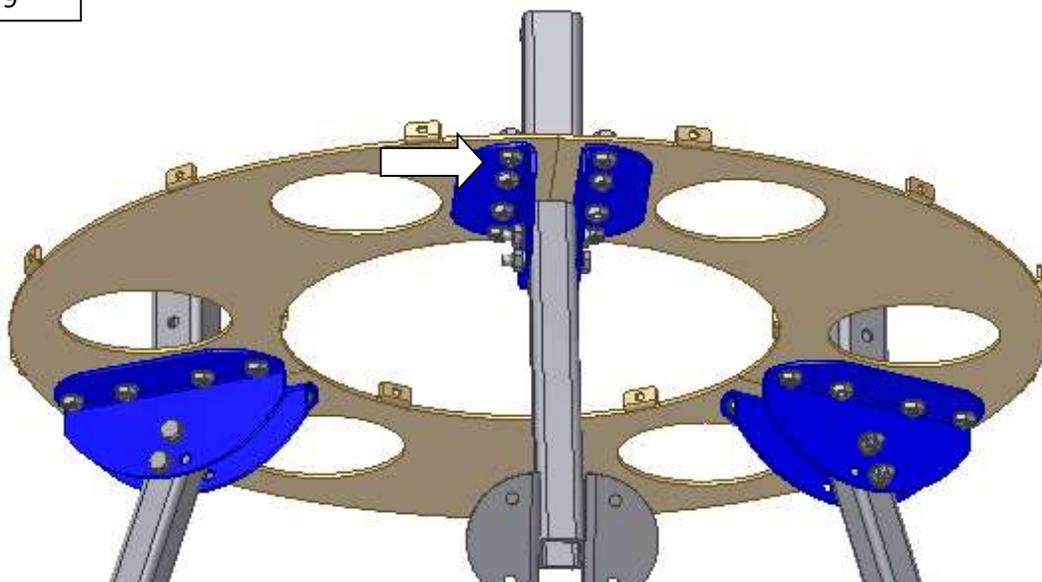

Le plancher assemblé avec les pieds sera seulement attaché au silo avec les vis appropriées.

Attention! Consignes de sécurité

Pour les silos autoportants, il faut s'assurer que la surface sur laquelle repose les pieds du Air Rocket a suffisamment de support à l'extérieur pour éviter d'endommager le cône du silo. (voir photo)




Le tube de ventilation à l'intérieur du silo doit être suffisamment soutenu de l'extérieur pour éviter d'endommager le Air Rocket.

Les forces agissant sur la tuyauterie ne doivent jamais être transmises au Air Rocket.

Etape 3:

Figure 10

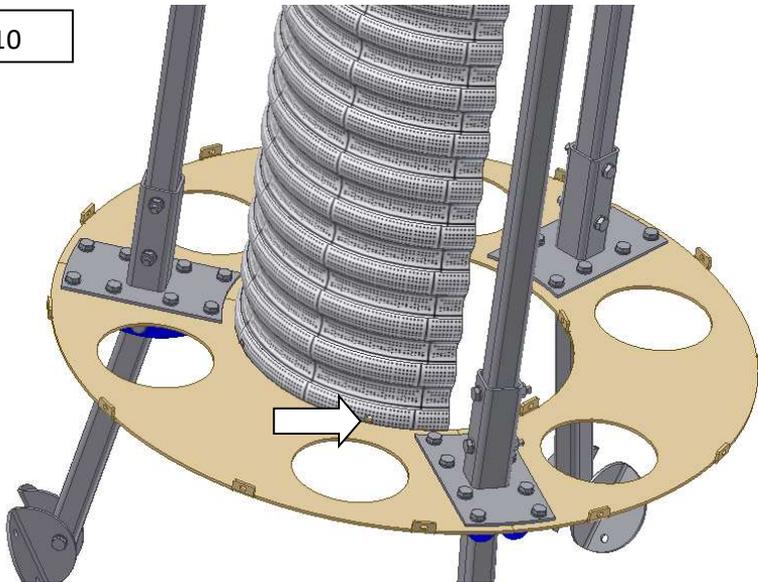

Visser le tube intérieur à la plaque de base (vis M6x20) Pos1.1+2.1 (voir perforations longitudinales page 2)

Etape 4:

Figure 11

La manchette de tension est pré-assemblée comme illustré (Figure 11). Le tube perforé en deux parties (Figure 12) est maintenu par les manchettes et vissé.


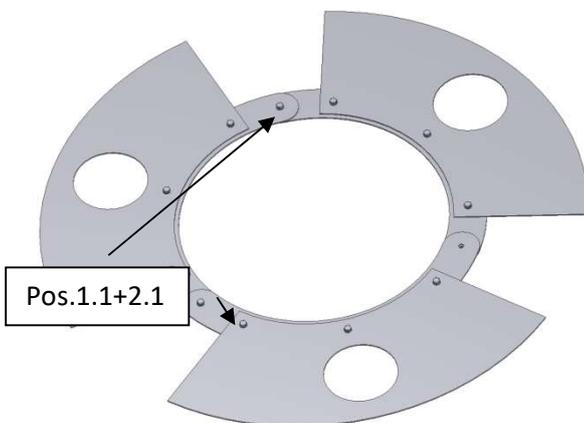


Figure 12

Bride à vis avec M8x25 (Pos10.1+11.1)

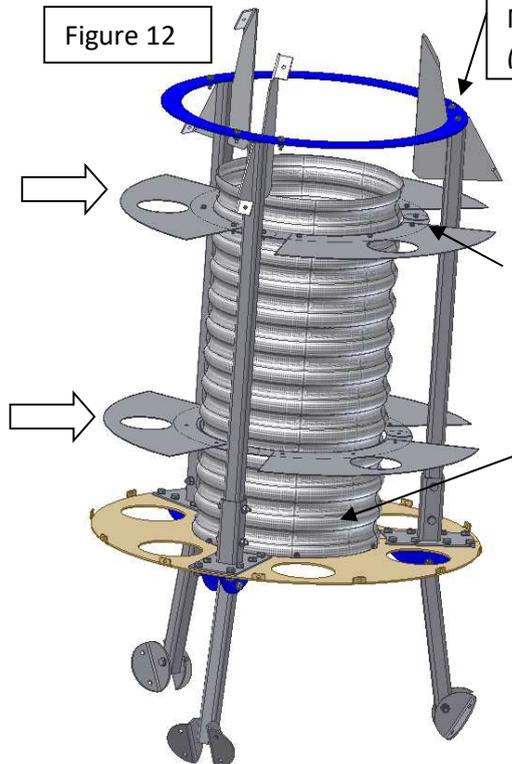

Etape 5

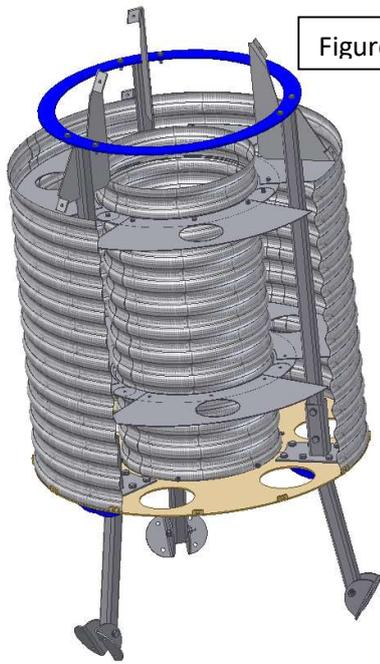


Figure 13


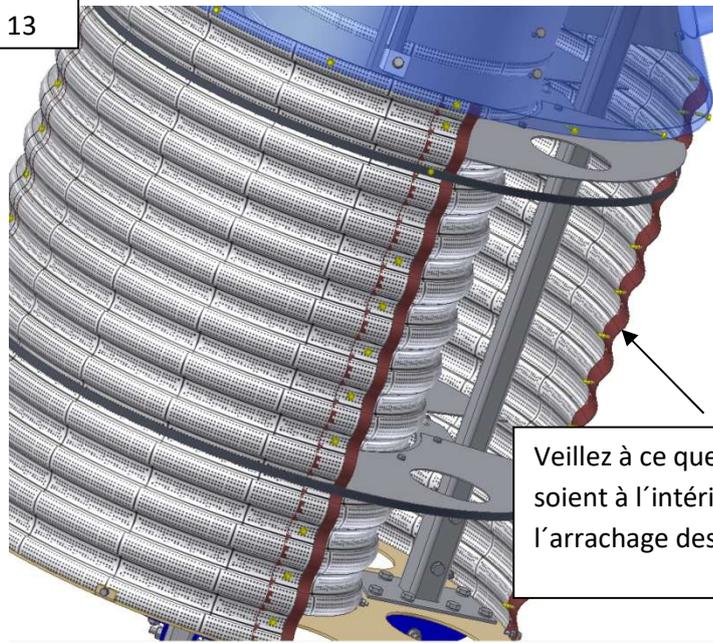


Figure 13.1

Veillez à ce que les raidisseurs soient à l'intérieur afin d'éviter l'arrachage des vis de perçage.

Figure 14

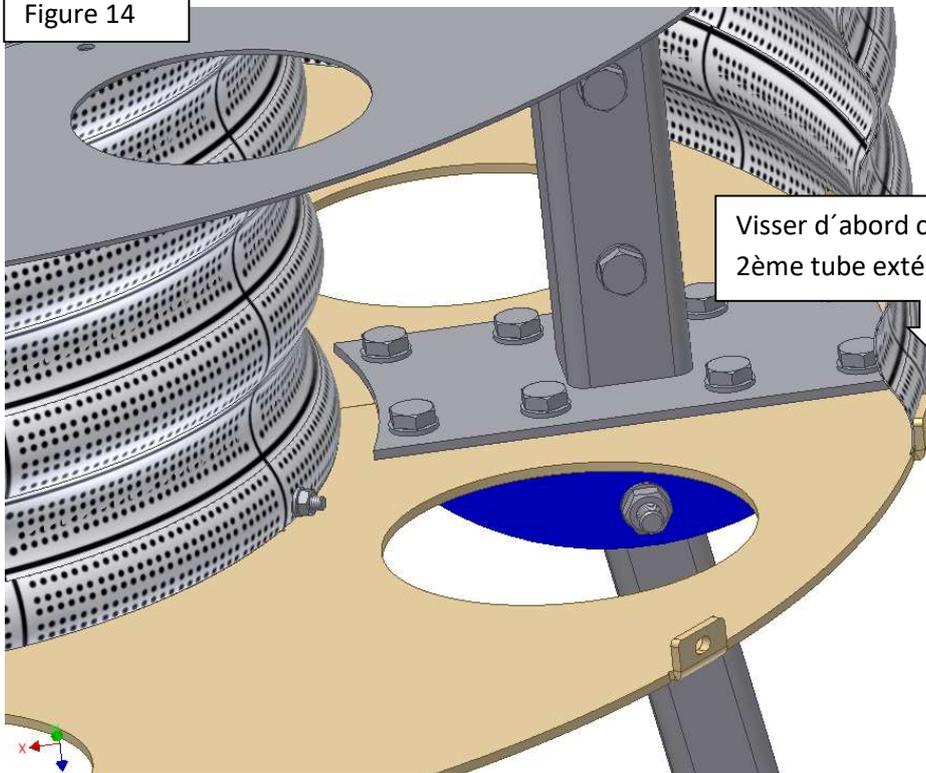

Visser d'abord cette vis avec le 2ème tube extérieur

Visser le tube (M6x20) Pos 1.1+2.1+3.1

step 6:

Figure 16



Placez le tube intérieur avec le cone sur la pièce métallique perforée extérieure. Assurez vous que le tube intérieur (sans trous) est poussé dans le tube intérieur perforé (Figure 16)
Fixez le cone et le tube en tôle perforé avec des vis autotaraudeuses (voir Figures 17+18)

Tube intérieur pour le cone

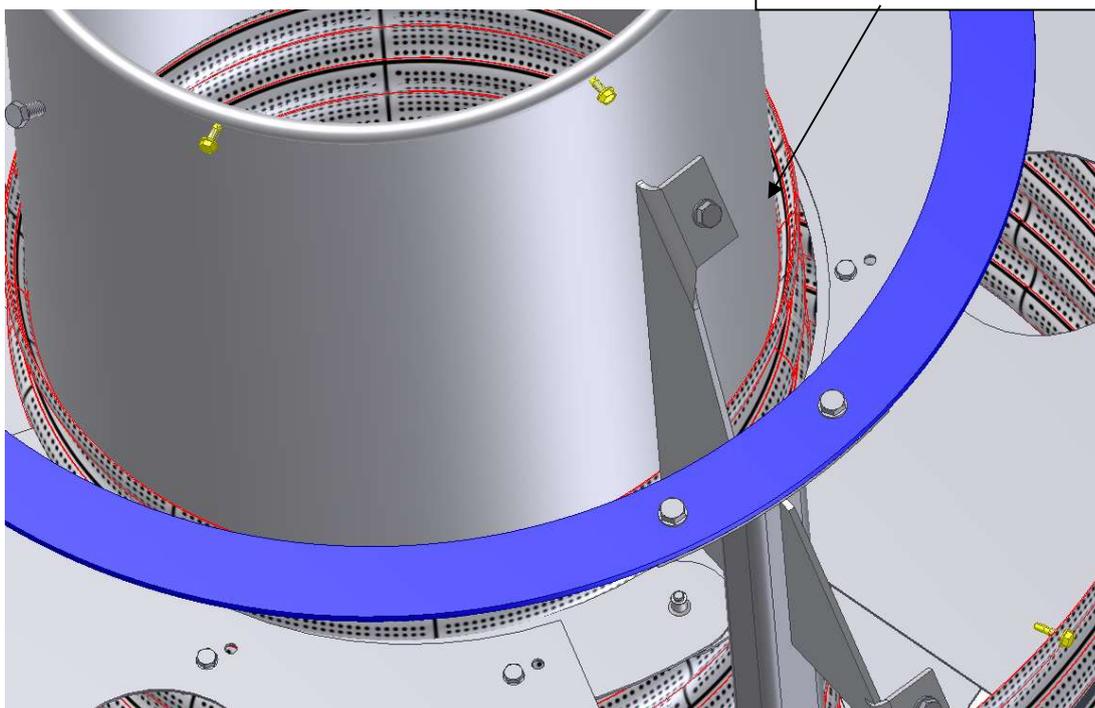


Figure 17



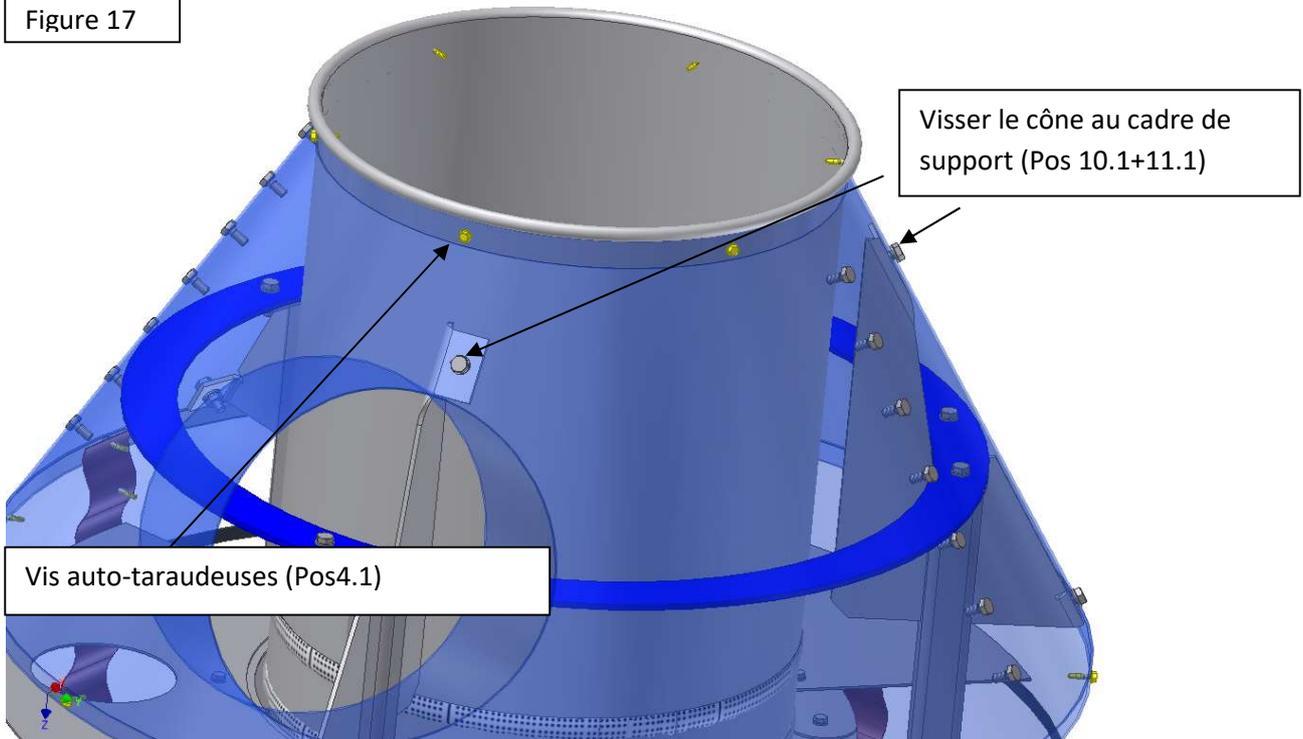


Figure 18

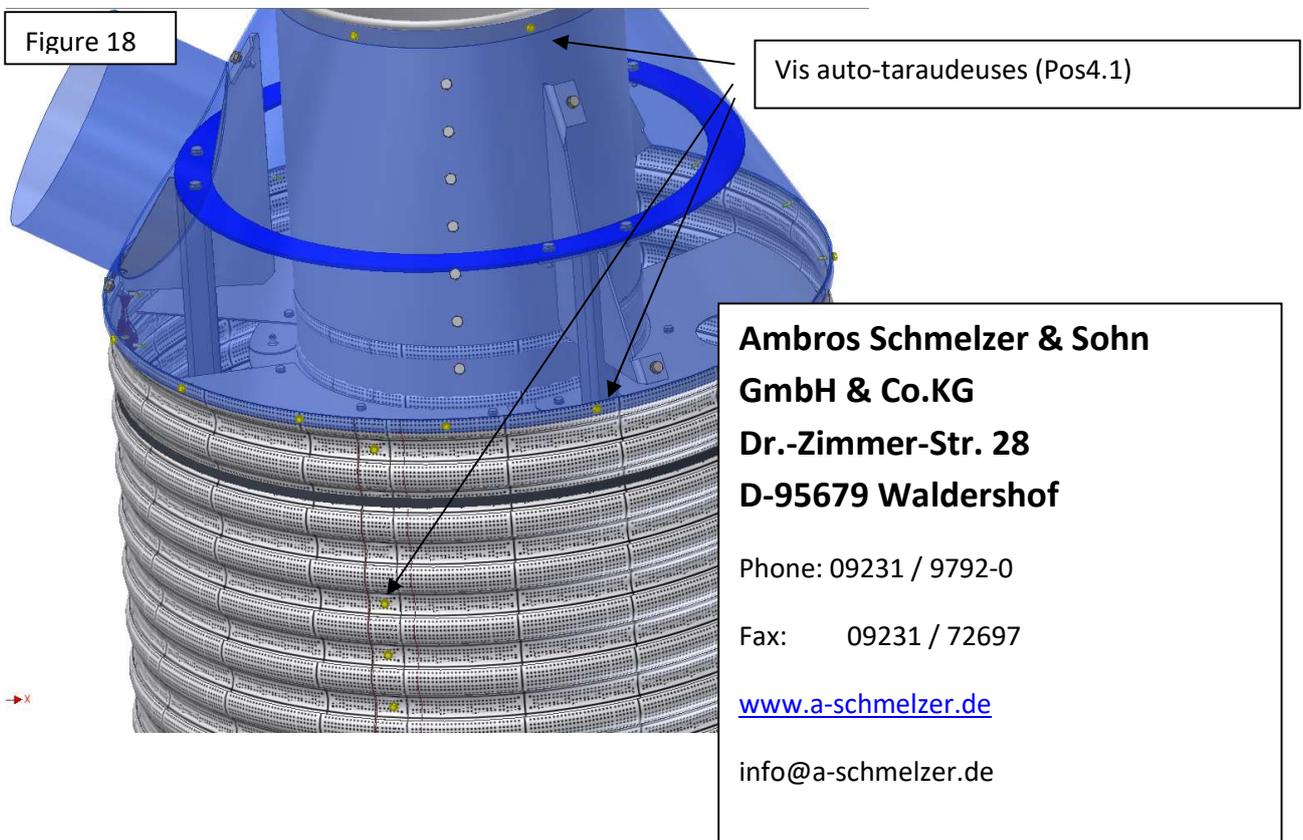

Veillez noter :





- 1) Sortie centrée
- 2) Air Rocket Axe central = axe central de la sortie

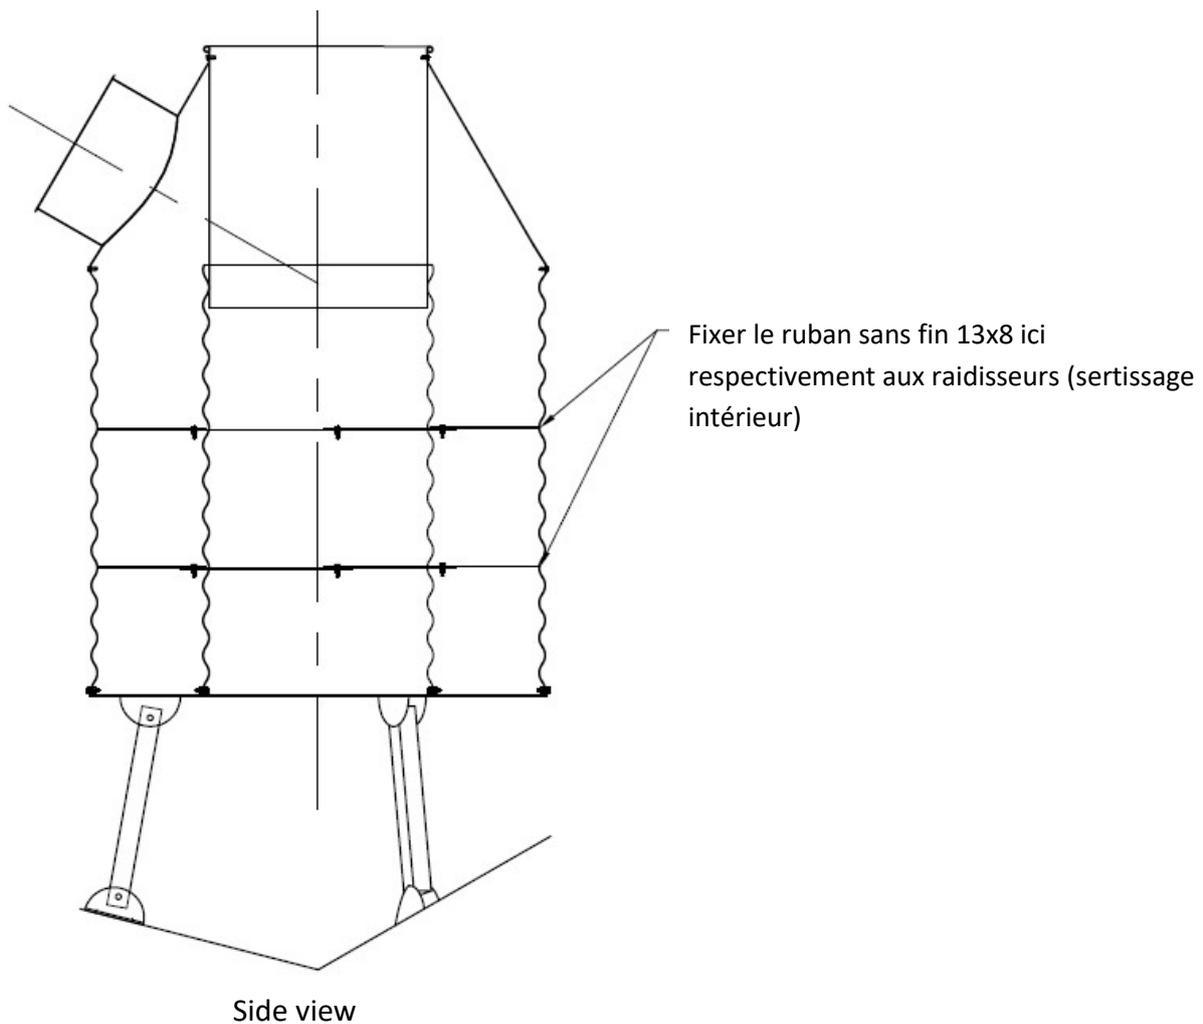


- 3) Vidange symétrique
- 4) Hauteur de remplissage max 7m

Assembly instructions for tensioning belt

Montageanleitung Instructions de montage Assembly Instrucciones de montaje

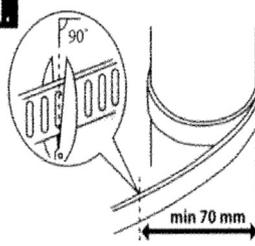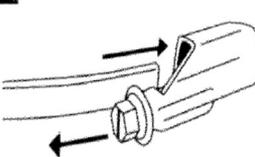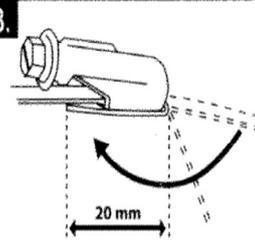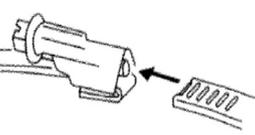- 1.** 
- Ⓓ Schellenband um den zu befestigenden Körper legen, in entsprechender Länge zuzüglich 70 mm parallel zur Prägung im Zahngrund abschneiden.
 - Ⓕ Mesurer la longueur de contour d'objet à serrer, ajouter 70 mm et couper la bande parallèle à la rainure.
 - Ⓖ **Measure the required length plus 70 mm and cut the band parallel to the corrugation.**
 - Ⓔ Colocar el fleje de abrazadera alrededor del cuerpo a ser fijado y cortarlo a la longitud deseada, más 70 mm, en paralelo al estampado de la base dentada.
-
- 2.** 
- Ⓓ Schellenband von der Schraubenseite in das Gehäuse einschieben mit einem Überhang von ca. 20 mm.
 - Ⓕ Glisser l'ensemble vis et cage sur la bande jusqu'à ce que l'extrémité le dépasse environ 20 mm.
 - Ⓖ **Feed one end of the band into the front end of the housing until it protrudes approx. 20 mm.**
 - Ⓔ Introducir el fleje en el conjunto tornillo-jaula.
-
- 3.** 
- Ⓓ Diesen Bandübergang von 20 mm um den Sattel biegen.
 - Ⓕ Replier environ 20 mm de bande sous la cage.
 - Ⓖ **Bend this 20 mm length back under the saddle.**
 - Ⓔ Doblar alrededor de 20 mm de fleje por debajo de la jaula.
-
- 4.** 
- Ⓓ Andere Seite des Schellenbandes einschrauben (Tropfen Öl auf Bandanfang).
 - Ⓕ Insérer l'autre extrémité de la bande dans la cage et visser (appliquer une goutte d'huile sur la bande).
 - Ⓖ **Insert the other band end and tighten (apply a few drops of oil onto the band end).**
 - Ⓔ Introducir el otro extremo del fleje dentro de la jaula y atornillar (una gota de aceite sobre el extremo del fleje).

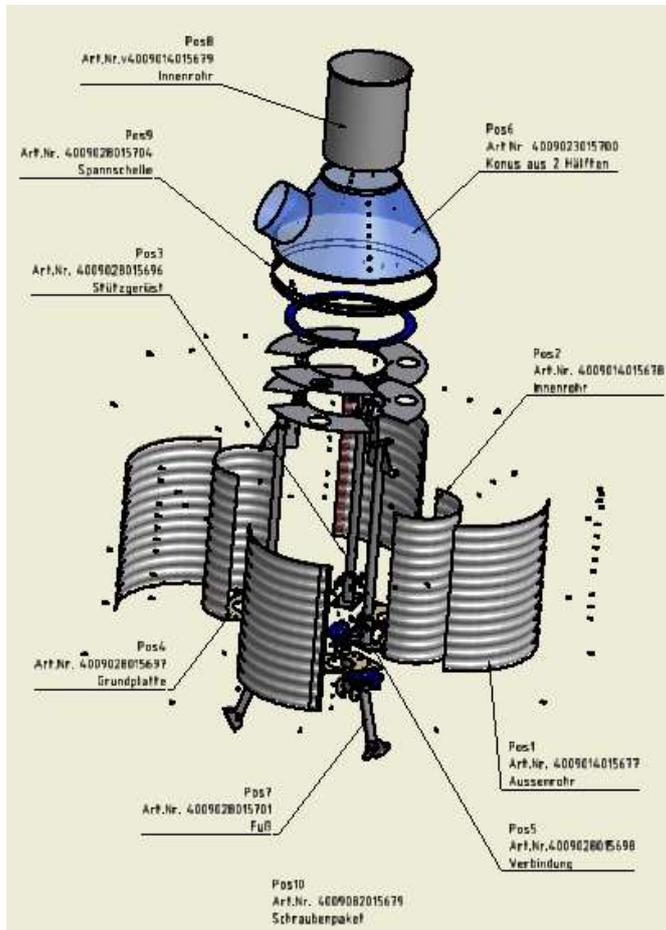

Innenrohr	Tube intérieur
Spannschelle	Manchette de tension
Konus aus 2 Hälften	Cone en 2 parties
Stützgerüst	Cadre support
Grundplatte	Plaque de base
Aussenrohr	Tube extérieur
Fuß	Pied
Verbindung	Connexion
Schraubenpaket	Lot de vis